

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
4月11日	屋根	屋根トラスの旋回角度が90度超え91度未満の場合に、+/-が逆転してしまう不具合を修正。
4月8日	壁	平面画面での「部材樹種一括変換」で壁パネルを選択せずに実行、樹種変換ダイアログ内で「パネル指定」より対象パネルを指定しても当該フロア全ての壁パネルに対して部材樹種一括変換が実行されてしまう不具合を修正。
3月26日	屋根	小屋壁立面画面でHD金物を移動しても平面画面での位置が移動しない不具合を修正。
3月8日	床	部材マスタにて部材型式に「使用可能金物型式登録」で登録した金物が入力できない場合はある不具合を修正。
2月28日	屋根	小屋壁部材カットリスト印刷ダイアログで「全てON」「全てOFF」をクリックすると選択フロアがリセットされる現象を改善。
2月27日	屋根	小屋壁部材カットリストに印刷される合板が、同サイズにもかかわらず合算されないことがある不具合を修正。
12月8日	屋根	11/30修正の「小屋壁立面画面での小屋壁部材と床/天井部材との重なりチェックで小屋壁パネルに接している床/天井部材に対して重なり判定されてしまう現象を改善。」で当該小屋壁に直行かつ木口面が接している天井部材との重なりが改善されない現象を改善。
11月30日	屋根	小屋壁立面画面での小屋壁部材と床/天井部材との重なりチェックで小屋壁パネルに接している床/天井部材に対して重なり判定されてしまう現象を改善。
11月27日	壁	壁パネル端部にまぐさ受けがある場合にまぐさ受けを下枠に対して勝ちにする処理で下枠が複数本ある場合に負けにならないケースがある不具合を修正。
11月21日	屋根	組立補正值マスタにて小屋壁合板に対して左右端に異なる補正值を設定して小屋壁合板部材リストを出力すると、幅が異なるのに同一と判断されてしまう場合がある不具合を修正。
11月20日	SK1	野地合板からのgouデータ出力で組立補正值を適用したデータで出力するように対応。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
11月15日	屋根	屋根面金物で型式を入力した特殊金物が表示されない場合がある不具合を修正。
11月14日	SK1	集計システム用中間データ及びPSCAM用中間データ出力で床部材墨付け情報出力で基準部材と対象部材が交差していても対象部材の木口面と基準部材側面が一致している場合に墨付け位置情報が出力されてしまう現象を改善。
11月13日	屋根	外壁線グループが1つしか無い場合は自動的に外壁線グループを選択して処理対象とするように対応。
11月13日	床	床パネル/現付Grpが1つしか無い場合に部材入力等、操作を開始した時に自動で床パネル/現付Grpを選択するように対応。
11月7日	壁	頭つなぎが2本以上分割されている壁パネルに対して「パネル分割」を実行すると、頭つなぎが切断されない場合がある不具合を修正。
10月31日	SK1	・集計連動データに出力された野地合板のサイズが真物サイズより大きくなる場合がある動作の改善。集計連動データ出力時、小数点2位以下を四捨五入して出力するように変更。
9月27日	壁	自動生成ナビ機能にて壁パネル自動生成を行うと不正終了する場合がある不具合を修正。(頭つなぎの自動割付処理の不具合修正。)
9月1日	屋根	小屋壁部材に対して部材樹種一括変換を実行して2-杉204や3-杉204等、部材マスタに存在しない合わせ材型式を作成し、SK1データを出力すると表示が崩れる不具合を修正。
8月22日	壁	立面画面での部材納まり変更操作で、勾配配置された頭つなぎを部材納まり変更操作で端部を伸縮すると平面画面での表示が実際の形状と異なって表示されてしまう不具合を修正。
8月22日	屋根	屋根束入力で上部/下部金物を「なし」にして「金物型式表示」を有効にすると不正な数値が表示される不具合を修正。
8月9日	屋根	平面画面上で左右方向の屋根面部材に対して屋根面金物の「特殊金物」を入力すると、正しい位置に表示されない不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
8月7日	壁	壁立面画面で表示される全体の断面表示を、視点反転ボタンを押したタイミングでも断面データを更新して、視点反転の表示に追従するよう対応。
8月2日	壁	部材塗りつぶし表示を有効にした状態でパネル製作指示書をPDF出力すると部材の枠線が塗りつぶされて見えにくくなる場合がある現象を改善。
7月26日	壁	7/7に実施した「立面画面での斜め壁頭つなぎの端部ずれ量が正しい値で表示されない」の対応で、斜め壁以外の壁パネルの頭つなぎ左端部ずれ量が正しく表示されない不具合を修正。
7月7日	壁	立面画面での斜め壁頭つなぎの端部ずれ量が正しい値で表示されない(水平位置で表示されている)不具合を修正。当該頭つなぎに接している上枠端部からのずれ量が表示されます。接している上枠が検出されなかった場合は設定勾配値でのパネル端部からのずれ量が表示されます。
7月7日	屋根	屋根面に不要な緑色の線が表示されてしまうことがある不具合を修正。データ読み込み時に該当の緑色の線を削除するよう対応。
6月28日	屋根	小屋壁部材カットで合板を出力した場合に幅方向サイズの組立補正值が適用されていない不具合を修正。
6月9日	壁	平面画面合板モードでマウス右クリックメニュー「キャンセル」を実行しても選択している合板が選択解除されない現象を改善。
5月10日	屋根	たる木の加工生成にて、加工対象の小屋壁(もしくは屋根梁)の外面が地回り線が一致していると加工が発生しない不具合を修正。
4月14日	床	金物取付加工情報ダイアログ内の取付金物型式プルダウンメニューに入力できない金物型式が表示されていたのを削除。
3月22日	屋根	屋根平面、屋根パネル立面画面で一般機能に不要なコマンド([編集]-[パネル割り付け])が表示されていたのを削除。
3月14日	壁	壁立面での寸法線プロパティで種別「文字列」変更時の文字列プルダウンメニューを「壁立面」になるように変更。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
3月14日	屋根	屋根面・小屋壁パネル製作指示書の印刷でパネル総数が100枚以上入力されていると、印刷する順序がパネル番号順にならなくなってしまう不具合を修正。
3月14日	屋根	梁部材View画面にて寸法線を全て選択し、マウスカーソルを寸法線上にある状態で削除するとシステムが止まってしまいます不具合を修正。
3月9日	自動生成ナビ	壁自動生成ナビでの開口セット生成で、「開口部加工データ生成」は壁システム環境設定「初期値設定(開口)」の「加工データ生成」の設定に従って生成するように対応。
3月1日	PSViewer	形状塗りつぶし表示時に、凹凸形状、Lシェイプなどの形で形状以外の部分に塗りつぶしが発生する不具合を対応。
3月1日	基礎	基礎伏図DXFデータ出力で「土台継手記号」が表示されていないと寸法線/注記/描画データが出力されない不具合を修正。
2月17日	キープラン	206壁以上の壁厚の「開口(まぐさ)」プロパティを実行するとまぐさ型式が204壁のままになっている不具合を修正。
2月17日	土台	部材継手表示は常に実線で表示するように修正。
2月17日	屋根	屋根束の金物型式のフォントサイズが、画面表示と印刷で異なっているため、印刷すると表示が重なってしまう不具合を修正。
2月1日	屋根	フロアコピーした時に外壁線トレースの「欠き込み要素としない」設定がOFFになってしまう不具合を修正。
1月20日	壁	開口名称生成時に全角文字。を使用した際に記号が複数桁の際に桁始まりの文字が2つ目になる不具合を修正。
1月20日	基礎	基礎システム環境設定の基礎立ち上がり融合表示の設定チェックボックスが設定通り初期表示されていない不具合を修正。
1月20日	キープラン	開口(まぐさ)入力ダイアログで分類1を変更した結果、現在設定されている呼称が含まれていない場合は選択されている分類1の先頭を選択するように変更(分類1に含まれない呼称が設定されてしまう為)
1月20日	キープラン	開口(まぐさ)入力時の「外部」「内部」判定を、入力時に指定した線分に乗っている壁線の情報を適用するように変更。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
1月18日	基礎	平面画面右クリックメニュー「オブジェクト端部変更」コマンドは基礎立ち上がり、切り欠き、床下通路、床下換気口、床下換気扇モード以外では表示しないように対応。
1月18日	基礎	平面画面右クリックメニュー「オブジェクト端部変更」コマンドで切り欠き、床下通路、床下換気口、床下換気扇に対して正しく動作しない不具合を修正。
1月18日	基礎	基礎伏図DXFデータ出力に「土台継手記号」も出力するように対応。
1月18日	壁	2022/11/6に対応した斜め壁端部変更時のスタッド材長さ不正データが残っていた場合、邸データ読み込み時に部材長さの整合性をチェックして補正する機能を追加。
12月22日	屋根	屋根面に表示される勾配値を小数点第4位まで表示するように変更。
12月22日	屋根	梁部材条件変更表示時に梁高さが小数点第1位で丸められる処理を廃止、第3位まで表示するように変更。
12月22日	屋根	たる木欠き込み選択時のサイズ表示を小数点第1位まで表示するように変更。
12月22日	キープラン	屋根面区画プロパティで勾配値を小数点第4位まで入力できるように対応。(第5位以降は四捨五入されます)
12月22日	キープラン	屋根面区画プロパティで勾配値を小数点第4位まで入力できるように対応。(第5位以降は四捨五入されます)
12月20日	屋根	屋根たる木加工図にてWW404等のWW材の場合にバードマウス加工が印刷されない不具合を修正。
11月21日	床	自動生成ナビ機能の梁生成機能において、部材マスタで断面サイズを変更している場合に部材側面の壁線合わせ位置がずれてしまう場合がある不具合を修正。
11月10日	床	自動生成ナビ機能の梁生成機能においての壁線面合わせ調整仕様の改善。(判断対象壁線と根太区画との比較を部分的にも行う仕様を追加。)
11月9日	壁	自動生成ナビ機能の頭つなぎ再割付機能において、中つなぎ部分とパネルT字当たり部分が近い場合に、頭つなぎ同士に隙間が生じる場合がある不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
11月6日	壁	ななめ壁パネルの端部のび返り変更を行った際に、スタッド長さ表示数値が不正になる不具合を修正。また上枠位置がずれてしまう場合がある不具合を修正。
10月26日	壁	壁線からの壁パネル自動生成機能で、内壁の軸ずれした壁線部の端部T字当たり側パネルの追加スタッド位置が正しくない不具合を修正。
10月21日	屋根	小屋壁入力時、ダイアログ上で合板端部ずれ量を変更しても合板生成時にずれ量を反映出来ていなかった不具合を修正。
10月21日	壁	複合材(スタッド/脇柱/まぐさ受け)平置きの平面表記が、壁パネルの入力位置より外側で配置した場合にずれて表記されていた不具合を修正。
10月21日	壁	壁パネル製作指示書(横)の印刷範囲で、モジュールピッチの設定が大きすぎると見切れてしまっていた動作を修正。
9月27日	屋根	1/13及び1/28に追加した型式「45x70」「45x220」の情報が集計システム用中間データ及びたる木詳細加工図に正しく出力されない不具合を修正。
9月13日	土台	土台の部材リストの備考に部材補足情報機能で入力した情報が印刷されない不具合を修正。
9月8日	床	部材リスト出力で2F以降かつスキップフロアレイヤ指定時に合板/スペーサーのみを指定すると白紙が出力されてしまう不具合を修正。
9月8日	床	床合板Noを移動して表示される引き出し線が立面画面で正しく表示されない不具合を修正。
9月8日	壁	追加下枠が設定されている壁パネルに対して納まり変更操作を行うと追加下枠が正しく追従しない不具合を修正。但し、手動で入力した部材は追従しません。
9月6日	床	立面画面での「部材変更」機能で、キャンセル操作を行うと最初に選択した部材情報を保持したままとなり、その後異なる部材に対して部材変更を行うと選択した部材と異なる部材種類が選択されてしまう不具合を修正。
8月23日	屋根	小屋壁立面画面でグリッドが選択状態(水色)になったままで解除できなくなる場合がある現象を改善。
8月4日	壁	壁自動生成ナビの「頭つなぎ生成」実行時に不正終了する場合がある不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
8月3日	屋根	特定の金物データが入力されている邸データで屋根面を削除するとシステムが不安定になってしまう場合がある現象を改善。
8月3日	屋根	屋根面の流れ方向が斜めの場合で、屋根の流れ方向を矢印で表示すると必ず左下方向になってしまう動作を改善。
8月3日	壁	窓台2枚発生している開口を「開口の移動」で移動すると、下束が下枠から離れて発生してしまう不具合を修正。
7月28日	土台	平面画面での隠しグリッド生成対象に基礎部位「アンカーボルト」中心位置を追加。
7月25日	床	平面からの指定グリッド基準での断面表示機能で床部材が合わせ材の際に側面寄りに基準線が掛かる場合に表示されない不具合を修正。また線分複数選択時も同条件の線分掛かりで選択されない不具合を修正。
7月21日	壁	立面画面にて金物型式変更を実行するとシステムが止まってしまう不具合を修正。
7月14日	SK1	部材墨付け位置情報(#7)で対象部材の始点側にTJI当たり端部加工が設定されている場合、設定した加工値分、墨付け位置がずれて出力されている不具合を修正。
7月11日	屋根	屋根面、小屋壁の部材統合機能で、統合出来なかった際のエラーメッセージが実際のエラー原因とは異なっていた動作を修正。
6月29日	自動生成ナビ	壁自動ナビでの開口セット生成処理で脇柱が隣接する開口セットの脇柱と重なる場合にラフ開口幅が不正に変更されてしまう場合がある不具合を修正。
6月23日	自動生成ナビ	壁自動ナビで開口セット生成後にたて枠自動生成を行った際、開口セット隣接たて材を脇柱として取り込む処理が実行されると、開口セット基準位置、開口セット範囲が変わってしまう不具合を修正。
6月15日	屋根	軒側の木口面が斜めになっているたる木に穴加工を入力すると、穴加工の形状がい(斜めの穴の表示になってしまう不具合を修正。
6月2日	床	2F以上で天井パネルが含まれるデータを1Fにフロアコピーするとシステムが不安定になる不具合を修正。
5月27日	自動生成ナビ	長さ0mmの壁線が存在すると自動生成ナビでの壁パネル枠生成実行時にシステムが止まってしまう不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
5月24日	壁	立面画面にて複合脇柱を「分解」すると部材が削除されてしまう不具合を修正。
5月16日	土台	土台入力モード切替コンボボックスで入力モードから編集モードに切り替えた時に操作モードが入力モードのままになる場合がある不具合を修正。
5月10日	屋根	屋根平面・屋根面立面の線分選択モード時で、線分に掛かっていない屋根面金物が選択されてしまう不具合を修正。
5月10日	壁	自動生成ナビ機能から「頭つなぎ再生成」を実行すると、壁パネル右端部ずれ量が表示されない部材が発生する場合がある不具合を修正。
5月10日	壁	壁現場金物の型式表示がDXF出力時に、画面表示とは異なる位置で出力されていた不具合を修正。
4月25日	壁	頭つなぎのパネル高さ毎の色分け表示が高さ別で色分け表示出来ていなかった不具合を修正。
4月8日	SK1	集計システム用中間データに屋根面金物「MS-25」「特殊金物(金物入力ダイアログから入力したもの)」で金物名称がセットされていなかった不具合を修正。
4月5日	床	床金物「JH2-204,206(W90)」の幅が正しく設定されておらず、墨付け寸法線生成で「面」を指定した時に正しく設定されない不具合を修正。
3月25日	壁	壁パネル納まり変更で生成された斜め加工端部スタッドが平面及び立面画面で正しく表示されなくなる場合がある不具合を修正。
3月23日	基礎	床下通路、床下換気口、床下換気扇入力で指定したレベル「H」が反映されない不具合を修正。
3月18日	屋根	屋根梁平面部材の納まり変更機能で、鼻たる木と隅木の納まり変更を実行すると鼻たるきの形状が不正になる不具合を修正。
3月17日	壁	壁フロア条件で「追加下枠厚」を設定すると壁立面画面での上階表示で床部材の高さ位置が正しく設定されない不具合を修正。
3月16日	床	部材変更で部材を複数選択して「部材種類」を天井部材(天井根太、吊天井根太、天井梁)に変更すると部材垂直位置が「上」に変更されてしまう不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
3月16日	グリッド	隠しグリッドを選択した状態で他部位に移動、他部位で再度「Ctrl+G」等で隠しグリッドを再生成し、元の部位に戻って入力操作を継続するとシステムが止まってしまう不具合を修正。
3月16日	壁	平面画面にて注記及び吹き出しが複数選択有効時に線分選択できない不具合を修正。
3月16日	SK1	集計システム用中間データ及びPSCAMシステム用中間データ出力で 屋根面金物「タルキックス」の型式情報がセットされていなかった不具合を修正。「屋根金物」として出力するように動作を修正。
3月8日	土台	一括印刷設定で土台「部材リスト」の個別設定を実行するとシステムが止まってしまうを修正。
3月1日	屋根	妻小壁の頭つなぎ(斜め部材)にて下枠にあたる木口が、納まり(のび返りや立上等の数値による)によっては極々少し(0.001mm等)立上りとなることがあり、その場合図面上の形状とリストや集計に出力される角度が間違っていることがある不具合を修正。
2月25日	屋根	小屋壁部材リストに小屋壁パネル金物が出力されない不具合を修正。
2月25日	屋根	ランバー集計表に小屋壁パネル金物、まぐさ受け金物が出力されていない不具合を修正。
2月14日	自動生成ナビ	自動生成ナビでの壁パネル枠生成時に処理が止まってしまう場合がある不具合を修正。
2月13日	屋根	屋根面/小屋壁の部材の製作指示書、部材リストの備考欄に情報があると2行目に備考情報が印刷されてしまっているため、以前と同様1行目に印刷されるように修正。
2月10日	壁	壁パネル製作指示書のパネル金物が同一型式で別カウントされてしまう不具合を修正。
2月7日	屋根	スキップフロアダイアログで、外壁線グループ所属のオブジェクト情報(屋根面・小屋壁・屋根梁)が表示されていない不具合を修正。
2月7日	自動生成ナビ	壁自動生成ナビ機能不具合修正。 1.自動生成ナビでの壁開口材生成時に十字部分の開口材干渉調整処理を改善、脇柱の生成が不足しないように修正。 2.自動生成ナビでの壁開口材生成時にまぐさ受け金物が発生した開口の開口幅がキープランと異なる不具合を修正。 3.自動生成ナビでのパネル枠生成時に、生成されたパネルが重なることがある不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
2月7日	自動生成ナビ	壁部位で自動生成ナビ機能を実行後、床の1階以外のフロアに遷移すると自動生成ナビ機能関連の不要なメッセージが表示される不具合を修正。
2月7日	自動生成ナビ	自動生成ナビ機能で床パネル部材生成を実行した際、モジュール基準での部材配置かつ対象パネルの側根太側ののび返りが0以外の時に根太配置位置がずれてしまう不具合を修正。
2月2日	屋根	1/13及び1/28に追加した型式「45x70」「45x90」「45x95」「45x105」「45x120」「45x145」「45x170」「45x195」「45x241」の断面サイズが集計システム用中間データに正しく出力されない不具合を修正。
2月1日	屋根	屋根立面画面での「グループ変更(部材)」機能に金物を対象とするよう改善。
2月1日	自動生成ナビ	壁立面画面での金物入力ダイアログで入力しても反映されないプルダウンメニューが表示されているので消去。
1月27日	自動生成ナビ	自動生成ナビにて壁頭つなぎ生成を行うとシステムが止まってしまう場合がある不具合を修正。
1月26日	屋根	屋根部位でのUndo/Redo動作の修正。 <ul style="list-style-type: none"> ・屋根平面画面・屋根パネル立面画面、小屋壁立面画面でのUndo/Redoを実行すると、選択外壁線グループが解除されてしまう不具合を修正。 ・屋根平面画面での外壁線グループ削除を実行した際のUndo操作対応。 ・屋根平面画面での屋根開口の入力・削除時のUndo操作対応。
1月18日	屋根	屋根面コピー&ペースト操作を行っても、指定した位置に屋根面が正しく配置されない不具合を修正。
1月17日	屋根	屋根ランバー集計表での屋根面総面積が0になる不具合の修正。
1月13日	屋根	小屋壁立面画面での天井部材断面表示が正しい位置が表示されない不具合を修正。
1月13日	屋根	屋根部材(たる木、妻たる木、けらばたる木、腕木、ころび止め、合板受け、たる木下地、隅つなぎ、谷つなぎ、棟つなぎ、軒つなぎ、添え木、けらばころび、棟ころび、桁ころび、頭つなぎ、上枳、下枳、たて枳、まぐさ受け、支持材、束、上束、下束、窓上、窓下、屋根梁、隅木、隅梁、谷木、棟木、鼻たる木、たる木掛け、たる木つなぎ、たる木受け、腕木)に以下の型式を追加。 ※追加型式: 45x70、45x90、45x95、45x105、45x120、45x241、45x170、45x195

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
1月12日	壁	壁平面画面の頭つなぎ色分け表示が初期状態で有効になる場合がある不具合を修正。
2022年 1月6日	邸初期条件	集計システム、PSCAM等へのデータエクスポートにて、不都合が発生する恐れがある為、邸初期条件「邸名」で改行できる機能を廃止しました。 ※Build2021/12/27以前のバージョンで改行が指定されている場合は「_」(アンダースコア)に置換されます。
12月27日	線分グリッド	線分グリッドグループを印刷範囲の対象にしないように変更。
12月21日	グリッド	パネル/部材等を入力する為に選択したグリッドが選択されたまま(水色)になってしまう場合がある現象を改善。
12月16日	屋根	屋根基本初期「屋根合板」設定の「サネ付き」設定の初期がオフになっていたのでオンに変更。また、野地合板サネ詳細編集機能が現時点で正しく動作しないので「旧さね付きを使用」(Rev2.060と同機能)のみ使用できるように変更。
12月15日	屋根	隅/谷ライン属性を入力しても正しく表示されない不具合を修正。
12月15日	共通	印刷フォームの設定「平面で印刷範囲を表示」有効時の範囲表示が用紙範囲領域しか表示されていない不具合を修正。
12月15日	屋根	平面画面で入力された屋根面注記/吹き出し表示時に、所属外壁線グループの設定が正しく設定されていない場合だとシステムが止まってしまう場合がある不具合を修正。(※12/9に発生した不具合への追加対応となります。)
12月15日	壁	部材1本もない開口セットを入力されていると、壁部材を削除した直後に部材がない開口セットを削除されてしまう仕様を変更、開口セット部材を削除した直後に当該開口セットのみ削除するようにしました。
12月14日	屋根	欠込み情報生成(たる木)を実行する等してたる木の加工を再生成すると、追加外壁線トレース上の欠き込みが消えてしまう不具合を修正。
12月10日	床 屋根	平面画面での床/屋根面部材入力(3点入力モード時)機能で、線分グリッドを基準で入力できない不具合を修正。
12月9日	壁	壁パネル納まり変更操作で端部パッキンが生成されている壁パネルを条件変更でパネル高さを変更すると、端部パッキンの高さが変更されない不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
12月9日	屋根	平面画面で入力された屋根面寸法線表示時に、所属外壁線グループの設定が正しく設定されていない場合があり、システムが止まってしまう場合がある不具合を修正。
12月6日	壁	連続開口入力後に、立面画面から各開口のまぐさを融合して通しまぐさに変更して平面に戻るとシステムが不正終了する不具合を修正。
12月6日	線分グリッド	「線分グリッド」が入力されていると、隠しグリッド(SHIFTキー+クリック)を選択しても、クリック位置とは異なる位置が選択されてしまう場合がある不具合を修正。
12月3日	寸法線	寸法線プロパティで「3桁区切りにカンマを付与」を有効にすると、有効にしていない場合の寸法値と異なる場合がある不具合を修正。
12月2日	寸法線	寸法線入力後にプロパティで種別を「文字列」に変更し、文字列を空白にすると寸法値が表示されてしまう現象を改善。
12月1日	融合ツール	融合ツールでファイルを指定した際、Rev2.060以前で保存されたデータが正しく読み込みできず、一覧リストに表示される該当部位が正しく表示されない為、最新版で保存を促すメッセージを表示して処理を中断するように対応。
12月1日	融合ツール	邸初期条件の邸名に改行を入れて保存したデータを融合ツールで読み込むとシステムが止まってしまう不具合を修正。
12月1日	屋根	小屋壁立面でまぐさ型式を表示した際に、平置き指定していないのに「平置」と表示されていた不具合を修正。
11月30日	土台	土台伏図印刷で帳票タイトルが表示されない不具合を修正。
11月30日	壁	ナビ自動生成機能で金物自動生成実行時に不正終了する不具合を修正。
11月29日	屋根	野地合板カットリスト印刷で真物リストに出力されない不具合を修正。
11月22日	屋根	小屋壁立面の部材変更モードにて複数選択した状態で変更を実行しても変更が1本しか適用されない不具合を修正。
11月19日	屋根	物件データ読込時に屋根環境設定の屋根部材欠き込み塗りつぶし表示が反映されない不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
11月19日	屋根	屋根伏図印刷で金物凡例の型式が表示されない不具合を修正。
11月18日	屋根	ダミー壁、ダミー梁が塗りつぶしされなくなってしまう不具合を修正。
11月17日	壁	開口セット入力で開口寸法線生成位置指定ボタン「表」「裏」が正しく動作しない不具合を修正。
11月17日	屋根	屋根平面画面の材寸表示ボタンが初期値状態でオフになっているのでオンに変更。
11月10日	壁	金物入力で「現付」「仮止め」指示が両方とも選択できてしまう不具合を修正。
11月10日	壁	平面画面でのパネル金物入力で指定したグリッドが選択状態になったまま解除されずに選択状態として表示され続けてしまう不具合を修正。
11月10日	壁	立面画面での金物入力で現付/仮止め指示を指定して入力しても反映されない不具合を修正。
11月2日	屋根	屋根部材穴加工の、立面の形状を黒線で表示するよう修正(平面と同じ表現)。
11月2日	屋根	屋根部材穴加工の、立面の塗りつぶし色を平面と同じ色となるように修正。
11月2日	屋根	屋根フロア条件の「屋根面部材を実長さで表示する」がONの時、部材詳細加工図の「上端長さ」を空白で印刷するよう修正(機能の制限上、上端長さを実長さが印刷されてしまう為。)
11月2日	屋根	屋根部材の穴加工芯位置にも隠しグリッドを生成するように対応。
10月28日	キー プラン	キープラン「開口(まぐさ)」のバルーン表記が少数点以下も表示できるように対応。
10月28日	基礎	アンカーボルトが入力されている状態で隠しグリッド生成を行うと不要なグリッドが生成されてしまう不具合を修正。

Rev2.061リリースノート

リリース日	部位	内容
10月20日	/	初版