

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
10月15日	床	床サブパネル製作指示書で帳票右側リストに出力する要素が10行分の場合、改ページ処理が行われず情報が欠落していた不具合の修正
9月30日	床	床サブパネル製作指示書印刷で床システム環境設定「部材表示設定」で「塗りつぶし」設定した部材が床サブパネル製作指示書の出力対象となった場合に、PSシステムの設定「色設定」の「他部位表示時」設定色が適用されてしまう不具合を修正。
9月27日	壁	壁パネルをコピー&貼り付け後、パネル端部のび返り変更するとパネル端部の複合材の表示が不正になってしまう不具合を修正。 ※壁パネル端部材が「複合スタッド」かつ「平置き」かつ「構成する部材の長さが同一ではない」場合に発生していました。
9月19日	床	邸初期条件「通り芯設定」の合板分割基準が「グリッド」の設定で床合板を入力した時、入力ダイアログの「開始位置ずれ」を指定しても反映しない動作を改善。 ※合板分割基準「グリッド」選択時は合板入力時の「ずれ量」が近接通り芯位置に補正されます。
9月18日	屋根	部材変更にて、変更型式を合わせの212材を指定すると、部材情報が正しく設定されずに欠落してしまう不具合を修正。
8月29日	床	床部材変更コマンドを実行した際に、ダイアログのCancelボタンを押した時もバックアップ処理が動作していた処理をOKを押した時のみ動作する仕様に変更。
8月29日	床	床部材変更コマンドを実行した際に、ダイアログのCancelボタンを押した時もバックアップ処理が動作していた処理をOKを押した時のみ動作する仕様に変更。
8月21日	その他	実行ファイル ps5.exe プロパティ「詳細」表示内容調整。 ※バージョン表示が更新されていなかったのを修正。
8月19日	屋根	206外ふかしの台形小屋壁時、5点目をパネル裏側方向のグリッドを指定すると、台形高さが正しく計算されない不具合を修正。 ※片流れ水上側の206外ふかし台形小屋壁の場合に現象発生します。
8月8日	土台	部材編集モード右クリックメニュー「表示」-「型式表示ON」を実行しても型式が表示されない不具合を修正。

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
7月30日	壁	安全ネット金物を表示した状態で邸データを保存しても再度読み込みすると非表示になってしまう不具合を修正。
7月30日	壁	壁システム環境設定ファイルが作成されていない状態だと、壁システム環境設定「加工」の立面加工情報表示フォントサイズ設定が幅／高さの設定値が0になる不具合を修正。
7月30日	壁	壁システム環境設定ファイルが作成されていない状態だと、壁システム環境設定「加工」の立面加工情報表示フォントサイズ設定が幅／高さの設定値が0になる不具合を修正。
7月30日	壁	壁システム環境設定「加工」で設定出来る欠き加工設定が加工入力時に設定が適用されていなかった不具合を修正。
7月30日	床	床部材の「芯ずれ」チェック機能で、斜め方向の部材が入力されている場合、チェック機能が正しく動作しない不具合を修正。
7月30日	床	床金物入力ダイアログの梁受金物型式「BHH4-210」選択時、配置位置で本来指定することが出来ないチェックボタンが表示されている動作を修正。
7月29日	屋根	小屋壁・屋根パネルをコピー＆ペーストした際に、パネル名称が更新されてしまう動作を名称変更がされない動作に修正。
7月25日	屋根	平面画面の屋根部材入力モードにて、3点目に線分グリッドを選択して部材入力できなくなっている不具合を修正。
7月19日	屋根	屋根梁が芯ずれ入力されていると、小屋壁の支持材に干渉してピッチ上のスタッドが発生してしまう。また「下枠に勝ちで発生する」がONの場合、ピッチ上に発生したスタッドが下枠に勝ち納まりとなってしまう、正しい納まりとならない不具合を修正。
7月18日	屋根	平面画面入力モード「平面部材入力・編集」以外でメニューバー「表示」-「梁部材」-「部材名称フォントサイズ一括変更」を実行すると正しくフォントサイズが変更されない現象を改善。「平面部材入力・編集」以外では動作しないように対応。

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
7月12日	壁	ユーザ部材マスタに登録されたまぐさの樹種がSPFから変更できない不具合を修正。 ※手動入力時の樹種は登録時の樹種に関係なく「SPF」となります。
7月12日	屋根	屋根梁等の平面部材の入力/編集ダイアログにて、のび返り値に部材長と同じマイナス値を指定すると、画面に表示されなくなってしまう不具合を修正。
7月11日	屋根	平面画面「屋根部材編集」モードでの右クリックメニュー「部材端部のグリッド追加」機能で、屋根面流れ方向が左右かつたる木部材に対して実行すると削除できないグリッドが生成されてしまう不具合を修正。
7月10日	屋根	屋根部材金物「BHV3-208・210」が横方向部材の木口面に入力できない不具合及び、屋根部材金物入力ダイアログで「BHV3-208・210」ボタンが戻らない、型式表示が見切れている不具合を修正。
7月10日	屋根	屋根面分割後、パネルNoを変更するとパネル側面に配置された部材の所属パネルが変わってしまう不具合を修正。
7月4日	屋根	小屋壁合板の組立補正值分の寸法不備対応。(小屋壁合板割付図への対応と、小屋壁合板カトリストの合板外寸と追い寸法との不一致対応)
7月4日	屋根	小屋壁サブパネルの内部識別番号が重複するケースあり、作図機能利用時に自動更新が正しく動作しない場合がある不具合を修正。
7月3日	壁	上下枠を超えた位置にたて枠部材を入力するとパネル製作指示書に表示される対角寸法が正しく算出されない不具合を修正。
6月26日	屋根	片流れ水上側の野地合板の軒先の出が、正しい値で計算されていない(合板の厚み分、伸長してしまう)不具合を修正。
6月26日	屋根	妻小壁の合板のように、一部斜めカットがはいる小屋壁合板を印刷した時、縦サイズが左右の組立補正を加味したサイズとならない不具合を修正。

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
6月26日	屋根	<p>小屋壁立面画面にてダイアログバー上のパネルNoリストボックスが非選択の状態にて以下の機能を実行するとシステムが止まってしまう不具合を修正。 ※「パネル融合」モードでマウス右クリックメニュー「キャンセル」を実行すると編集中サブパネルが全て非選択状態になります。</p> <p>・対象コマンド 合板編集モード(クリック/Shiftドラッグ操作) メニューバー「開口セット条件変更」 メニューバー「開口セット削除」 メニューバー「バルーン記号表示全てON/OFF」 メニューバー「開口プロパティ」 右クリックメニュー「合板再割付」 右クリックメニュー「パネルプロパティ変更」 右クリックメニュー「部材墨付け寸法線追加」 寸法入力モード複数選択時右クリックメニュー「中央表示」 印刷/印刷プレビュー 「選択パネル図印刷(縦/横)」「面材割付図」「開口セット製作指示書」 印刷「部材詳細加工図」</p>
6月26日	床	<p>床部材の複製を行った際に、端部取付金物が重複するケースがある不具合を修正。</p>
6月19日	屋根	<p>平面画面での小屋壁部材表現の改善しました。 ・2枚合わせ以上の部材を平置き指定した時の分割線表示改善。 ・まぐさ受け部材の表記が小屋壁パネル入力方向に常に左/下向きに表示されてしまう現象の改善。</p>
6月18日	基礎	<p>基礎システム環境設定「初期値設定」内の「立ち上がりの融合表示する」有効時に正しく融合表示されない場合がある不具合を修正。</p>
6月17日	基礎	<p>土間区画「区画(辺)の変更」及び「区画の分割」が動作しなくなっている不具合を修正。</p>
6月17日	屋根	<p>小屋壁サブパネルが非選択時に、「部材入力モード/部材編集」での右クリックメニュー内の以下のコマンドを実行するとシステムが止まってしまう不具合を修正。 ※対象コマンド「部材変更」「部材の切断」「部材の融合」「部材の統合」「部材の分解」「屋根梁表示の再生成」「墨付け寸法線追加」「パネルプロパティ変更」</p>
6月17日	屋根	<p>小屋壁立面画面での部材編集モード/合板編集モードで、サブパネル非選択モード時に複数選択された部材を右クリックメニューの「キャンセル(全て)」で選択を解除できるように変更。</p>

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
6月14日	壁	立面画面で頭つなぎを選択し、右クリックメニュー「部材同一型式選択」実行しても同一型式の頭つなぎが選択されない不具合を修正。
6月13日	屋根	6/3に実施した「けらばたる木等の横の部材に対して入力した下端の四角加工が、部材詳細加工図に逆の端部に印刷されてしまう不具合を修正」を行ったことで、機械で加工される屋根面のけらばたる木等の下端の四角加工が正しい位置で加工されない不具合が発生してしまったので、対応を取り消し。 ※取り消された部材詳細加工図の不具合は近日対応予定。
6月12日	壁	壁立面画面での部材墨付け寸法線追加機能で、寸法線で墨付け寸法線が作成できない不具合を修正。
6月6日	壁	壁立面画面初回表示時の表示倍率再調整。(※旧バージョンに合わせました)
6月3日	屋根	けらばたる木等の横方向の部材に対して入力した下端の四角加工(バーマ加工)が、部材詳細加工図に逆の端部に印刷されてしまう不具合を修正。
5月27日	壁	壁立面画面「加工データ編集」で部材穴加工径をプロパティで変更すると重なっていないのに「重複する穴加工指示が存在します。続行しますか?」と表示される現象を改善。
5月24日	壁	平面画面から立面画面に遷移した初期表示倍率を調整。
5月22日	土台	大引き落ちチェックで大引き側面に接している大引きの端部に金物を取り付けられていてもエラー表示となる不具合を修正。
5月20日	屋根	屋根たる木切断時に発生する「添え木」の型式が、屋根面の条件ではなくフロア条件の「標準型式」となってしまう不具合を修正。

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
5月14日	床	1F平面画面にてダイアログバー「部材長さ表示」ボタンをクリックすると「天井入力モード切替」がちらつく現象を改善。
5月13日	土台	「壁線より自動展開」機能にて土台部材を生成すると、システムが止まってしまう場合がある現象を改善。※壁線が交差する箇所が多いと発生する可能性があります。
5月9日	小屋壁	小屋壁パネル金物を現付もしくは仮止めを指示して入力、その後プロパティで現付及び仮止め指示を解除できない不具合を修正。
5月9日	小屋壁	小屋壁立面画面クロックメニューの右方向に「金物編集」モードを割り当て。
5月8日	壁	平面画面での壁パネル金物型式変更が動作しない不具合を修正。
5月7日	壁	壁立面画面から平面画面へ戻るショートカット「Ctrl+Q」が機能しない不具合を修正。
5月7日	屋根	小屋壁現付/パネル金物「MDC-25N(210)」(コーナー金物)追加。
5月1日	屋根	屋根システム環境設定内「使用部材設定」で設定項目が一切ないにも関わらずダイアログが表示されているので削除。
4月26日	床	床部材型式に「RIM210」「RIM212」(リムボード)の合わせ材「2-RIM210」「3-RIM210」「4-RIM210」「2-RIM212」「3-RIM212」「4-RIM212」を追加。
4月26日	床	床部材型式に「235-38L」「286-38L」(スーパージョイスト)の合わせ材「2-235-38L」「3-235-38L」「4-235-38L」「2-286-38L」「3-286-38L」「4-286-38L」を追加。
4月24日	壁	平面画面で入力する現場金物で特殊金物を入力した後も型式変更(文字列変更)ができるように対応。

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
4月18日	屋根	屋根システム環境設定「初期値の設定」内の「基本設定」ダイアログが解像度1366x768の環境で下部が見切れてしまうのでレイアウトを調整。
4月18日	印刷	平面図印刷でRev2.061では印刷されていた自動縮尺で伏図印刷時の印刷範囲外(印刷される時のグリッドの外側)にある描画が印刷されない現象を改善。
4月15日	壁	上下階HD金物表示がONになっていても、上下階HDシンボルを印刷時でも表示するがOFFになっていると画面に表示されない不具合を修正。
4月11日	屋根	集計連動データに出力された野地合板のサイズが真物サイズより大きくなる場合がある動作の改善。集計連動データ出力時、小数点2位を四捨五入して出力するように変更。
4月11日	壁	頭つなぎチェックの色分け表示「パネル種毎」実行時、壁パネルの壁種「垂れ壁」が入力されていると不正終了していた不具合を修正。
4月11日	屋根	屋根トラスの旋回角度が90度超え91度未満の場合に、+/-が逆転してしまう不具合を修正。
4月11日	部分印刷	部分印刷機能で表示設定が「未設定」の状態で行うと非表示になっている壁線が表示されてしまう現象を改善。
4月8日	壁	平面画面での「部材樹種一括変換」で壁パネルを選択せずに実行、樹種変換ダイアログ内で「パネル指定」より対象パネルを指定しても当該フロア全ての壁パネルに対して部材樹種一括変換が実行されてしまう不具合を修正。
4月5日	屋根	平面部材(屋根梁等)、屋根面部材、小屋壁部材毎に部材名称(平面部材は部材No)、型式、長さ、納まり(平面部材は除く)の表示/非表示初期値設定を一括適用する機能が使用できない状態になっていたのを改善。
4月4日	印刷	伏図の印刷範囲表示で邸名表示をしない設定の場合でも邸名表示範囲を印刷対象として広げない仕様に変更。(Rev2.061状態に戻しました。)
4月3日	壁	コピー&ペースト操作を行った直後に壁パネル納まり変更操作を行うと、複合スタッドが立面画面で正しく表示されなくなってしまう不具合を修正。
4月1日	屋根	隅/谷つなぎ材がパッキン、軒先つなぎ材が製材(206等)の場合に、パッキンが正しく発生しないことがある不具合を修正。

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
3月27日	壁	壁複合まぐさ受けの平置き部材の平面・立面の部材形状が不正な形状として表記されていた不具合を修正。
3月26日	屋根	小屋壁開口セット入力で、開口高さともぐさ下端が一致する(上束が生成されない)場合でも不正な上束が発生してしまう不具合を修正。
3月26日	壁	下基準が設定されている壁パネルに対して、開口セット入力でまぐさ取付位置を「上」、まぐさ受け金物を指定して入力すると立面画面で金物記号が正しい位置に表示されない不具合を修正。
3月26日	屋根	小屋壁立面画面でHD金物を移動しても平面画面での位置が移動しない不具合を修正。
3月23日	壁	まぐさ差し込みモード時の右クリックメニューでのモード終了コマンドを実行してもモードが終了しない不具合を修正。
3月21日	屋根	小屋壁合板、部材のグループ変更ができないことがある不具合を修正。
3月21日	屋根	トルキックピスSが指定した位置に発生しない不具合を修正。
3月12日	壁 小屋壁	<ul style="list-style-type: none"> ・小屋壁合板一括変換機能実行時のダイアログを新規に作成、専用のダイアログに変更しました。 ※壁合板樹種一括変換と共用にしました。 ・平面画面での合板樹種一括変換で壁/小屋壁パネルを選択して実行すると、選択パネルの合板に対してのみ合板樹種一括変換を実行できるように対応。 ・壁/小屋壁立面画面に合板樹種一括変換機能を追加しました。 立面画面に表示されているパネルのみが対象となります。 壁立面画面ではメニューバー「合板」―「合板樹種一括変換」、小屋壁立面画面ではメニューバー「編集」―「合板樹種一括変換」より実行できます。 ・壁/小屋壁立面画面での合板樹種一括変換機能で合板を選択した状態で実行すると、選択合板に対してのみ合板樹種一括変更を実行できるように対応しました。 ・立面画面での合板樹種一括変換機能追加に伴い、壁立面画面での合板樹種変更機能「樹種変更」機能を廃止しました。
3月6日	印刷	部分印刷実行時に帳票タイトル指定でフロア表記追加を有効にしても動作しない不具合を修正

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
3月4日	印刷	伏図印刷の縮尺固定時の印刷用紙プレビュー表示で用紙サイズ範囲が正しく表示されない不具合を修正。
3月1日	壁	平面画面での部材樹種一括変換機能が正しく動作しない不具合を修正。
2月28日	屋根	小屋壁部材カットリスト印刷ダイアログで「全てON」「全てOFF」をクリックすると選択フロアがリセットされる現象を改善。
2月27日	屋根	小屋壁部材カットリストに印刷される合板が、同サイズにもかかわらず合算されないことがある不具合を修正。
2月22日	マウス	Shiftキーを押しながらのマウスホイール操作時の画面左右移動量を調整。
2月22日	屋根	屋根面立面画面での部材編集モード時で、コピー&ペースト操作を行っても貼り付けされない不具合を修正。
2月22日	屋根	屋根平面画面の屋根面部材・納まり変更機能にて、納まり変更をした後に第一選択部材の情報が残ってしまい、キャンセルしないと他の材を納まり変更できなくなっている不具合を修正。
2月15日	壁	壁パネル立面DXFデータ出力にて、合わせ材脇柱の部材形状線分が出力されていない不具合を修正。
2月9日	集計 用中 間 データ	PS/5システムより出力された集計システム用中間データが集計システムで取込できない場合がある不具合を修正。
2月7日	屋根	隅木・谷木の姿図を平面から印刷、もしくは一括印刷すると上部の必要長さや勾配等のリストが印刷されない不具合修正。
1月31日	床	床システム環境設定「金物選択時に型式を表示する」を有効にしても金物選択時に型式が表示されない不具合を修正。
1月31日	壁	頭つなぎが2本以上存在する壁パネルのパネル分割を実行すると、頭つなぎが分割できない場合がある不具合を修正。

Rev2.062 リリースノート

リリース日	部位	内容
1月30日	床	<p>床サブパネルグループ関連機能改善。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・立面画面でのサブパネルグループ別色分け表示で金物が色分け表示されていない現象の改善。 ・立面画面でのサブパネルグループ別色分け表示実行時にダイアログバー「選択サブパネルグループのみ表示」を有効にすると、選択していないサブパネルグループNoが表示されてしまう現象を改善。 ・立面画面でのマウス右クリックメニュー「所属サブパネル変更」機能で、「既存サブパネルに追加」リストの高さを大きく変更。 ※高さが足りなくて見づらいとの指摘に対応。 ・立面画面でのマウス右クリックメニュー「所属サブパネル解除」機能実行後、選択サブパネルグループが解除されてしまう現象を改善。解除後に所属部材が無くなった場合のみ選択解除されるようになります。 ・立面画面でのキーボードショートカット「Shift+PageUp」「Shift+PageDown」にサブパネルグループ拡大表示機を割り当て。当該床パネル内のサブパネルグループを順に拡大表示することができます。
1月26日	屋根	<p>屋根不具合修正。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋根面生成時、バーマ加工有効時に片流れ水上側に自動的にバーマ加工が生成される仕様を廃止しました。 ・屋根パネル分割モード中にパネルリストを選択するとシステムが不正終了する不具合を修正。 ・屋根パネル分割、部材切断時のダイアログで補足情報の関係のチェックボックス等にフォーカスが当たっている状態でEnter/ESCキーを押すと表示が消えてしまう不具合を修正。
1月23日	屋根	<p>平面画面での屋根面パネル番号表示がパネル範囲線表示が有効時のみ表示するようになっていた動作を修正。</p>
1月22日	一括印刷	<p>一括印刷機能での印刷で一部の伏図が他部位表示色で出力されてしまう場合がある現象を改善。</p>
1月11日		初版